

日期
字
处数
可书号
标
日期
字
处数
可书号
标

本技术指导提供我公司大、中型三式同步 动机 安 技术指导。

本技术指导书不可 包含在安 方 发 所有 ，如果所发 未包含在本技术指导书及提供 有关 料中， 户及时与本公司 。

从事 机安 人员必 本安 技术指导书， 修也应 执 本安 技术指导书所提出 注意事 。

告性 明： 机在安 中容易产 机械伤害事故， 成人 伤害或 产损失，因此安 人员在操作时必 常注意 护，必 守国家有关安全施工及 法 和标准。

2.1 按 方式分

2.1.1 整体 动机。

2.1.2 体 动机。

2.2 按推力 承 构形式分

2.2.1 SM 列弹性支撑平 圆形 推力滑动 承 构 动机（图 1）、

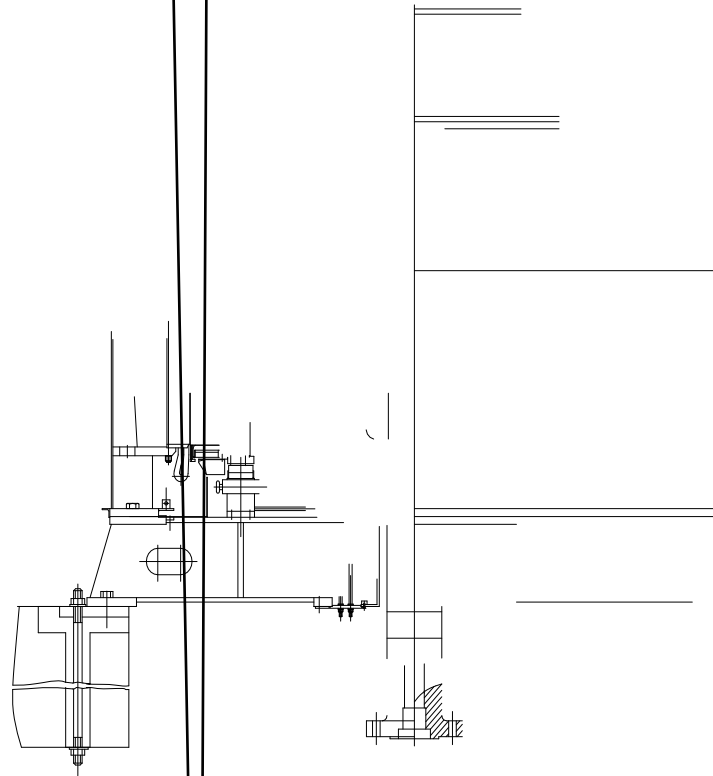


图 1

批准日期
批准
售
审定
标检
审核
校对
制字

根据我们实际情况,偏摆对推力影响不大,一度安均承使求,安可不打偏摆,尤其是低机。

3.3 圆形推力

圆形推力一是巴氏合,也有弹性塑料。

巴氏合优点是承可温度,欧洲国家承工作温度为80~83C,大大提了承工作效率,存在是,压强大时后动或压油压动,以干摩擦引。

弹性塑料于材料弹性小,具有一定均性,但其抗化性差,导性不好(测温元件测温度与实温度差大),温性不好,损塑料末易污损润滑油,其优点是性好,抗油性,不易出损。

合,我公司式同步动机推力滑动承一巴氏合。

动机主件有:定子、子、上、下承、刷架及刷架、出。动机以上主件不同形式合来户各。

4.1 定子

定子主包括机座、定子心、圈、槽楔、引出。机座为接构。定子心制成冲叠压成。圈为双层叠,为F,10kV及以上工作压和原动机均有晕措施。槽楔作是将圈在定子槽内固,根据,槽楔可以是性槽楔或性槽楔。定子嵌后,定子圈之型材料垫,后与、支撑件扎在一,压力整浸无溶剂或淋,整个定子成为一个固整体。

4.2 子

机子为凸极式,极心、极圈、和成。与套成为一整体。

4.3 上承构

4.3.1 SM 列平圆形推力滑动承上承构

主上支架、卡板、5推力头、3导、8导承座、7推力(带形弹及其件)、9推力承板、16油冷却器件成(图4)。

4.3.2 SMT 列整体平圆形推力滑动承上承构

主1支架、7卡板、6推力头、消、4导、9导座、10推力(带形弹及其件)、11推力承板、15油冷却器、14底板或支架件成(图5)

Table with 4 rows and 1 column. Row 3 contains '校对', Row 4 contains '制字'.

及不动。

b. 清洗下 承所有 件及 子 承档 ，清洗后保持清洁干 。

c. 套 承之前，先将 承内 套入 上， 承内 上 毛毡油封， 润滑 涂敷， 后将 加（油 或工 感应加） 承（柱 承仅加 内圈） 套在 承档位 ，待 承冷却后， 在 承 子与内外圈之 内涂 润滑 。加 后 承温度不允 于 125℃，因为 温度可 会 成 属 变化。

d. 渡 承套或下 。下 安 一 先 栓将其悬挂在机座上， 后 拧 栓将其 合。 常将 拉上时， 动机 心已找正，水平已 好，为保 接时气 不变，此时应将气 塞尺塞 。

6.2.2.6 分体 动机未 安 内容 整体安 动机 分。

校对
制
字

尊敬 户：

在根据本安 技术指导书对 机 安 时，将会产 废旧 件 如废
橡 、废 木、废棉 、废润滑 固体废弃 和废润滑油、废机油、废柴油
液体废弃 ， 些因 将对您及您周围 境 成一定 影响， 您根据
国家、 业、地方有关法律法 加强 护，并对固体废弃 和液体废弃
分 中存放，按国家、 业、地方有关法律法 中回收再利 或 中
处 ， 以 免对 境 成污染。

湘 机 份有 公司

校对
制
字